



## 福島第一原子力発電所事故 の概要



2011年5月30日(月)

講師：東北大學

原子力学会SNW会員

元(株)東芝

工学博士 益田 耕尚

H23年度 東北大学原子力保全セミナー講義資料（日本原子力学会シニアネットワーク連絡会）



## 福島第一原子力発電所に何が起きたのか

### ④ 2011年3月11日14:46 に地震発生

- マグニチュード：9.0 M
- 震源の場所：北緯38.6度東経142.51度深さ24km
- 水平550G、上下302G

### ④ 11基の原子炉が自動的に停止

- 女川1, 2, 3号、東海第二、福島第二1, 2, 3, 4号  
→安全に冷温停止  
(但し、2F-1, 2-4は圧力抑制プールの温度が一時100°C以上に達した)
- 福島第一1, 2, 3号は冷温停止に向けて順調に推移
- 福島第一4, 5, 6号 は定期検査中

### ④ 15:42津波襲来

- 第一福島の津波の高さは14m以上

H23年度 東北大学原子力保全セミナー講義資料（日本原子力学会シニアネットワーク連絡会）




SNW

## 津波の威力は!



SNW


## 津波はどのようなものであったか

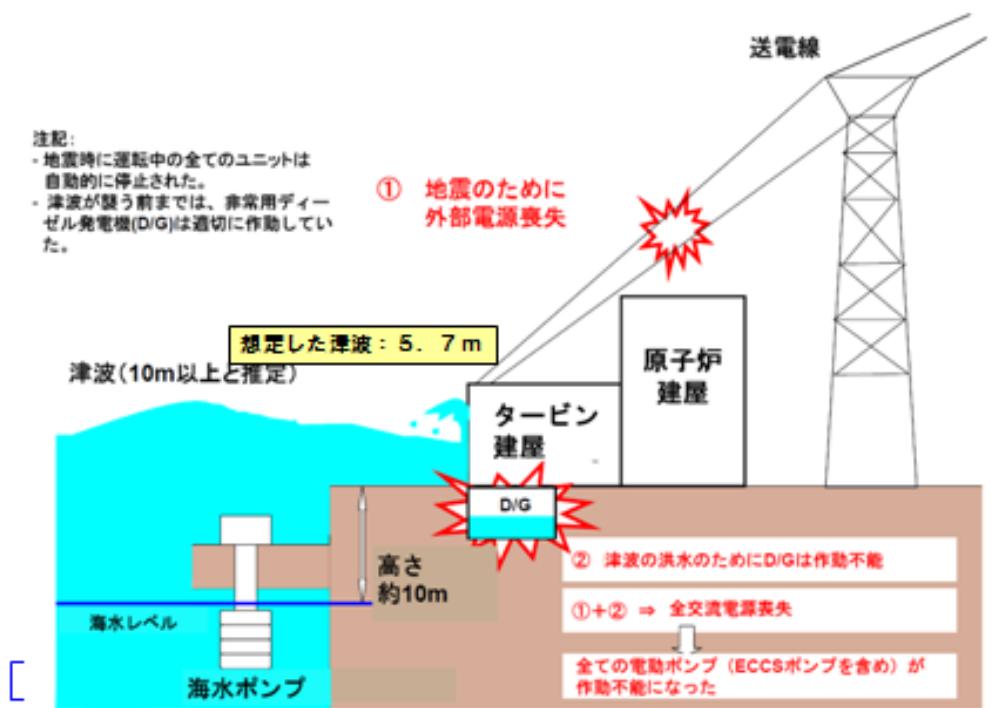



SNW

## MARK I型原子力発電所

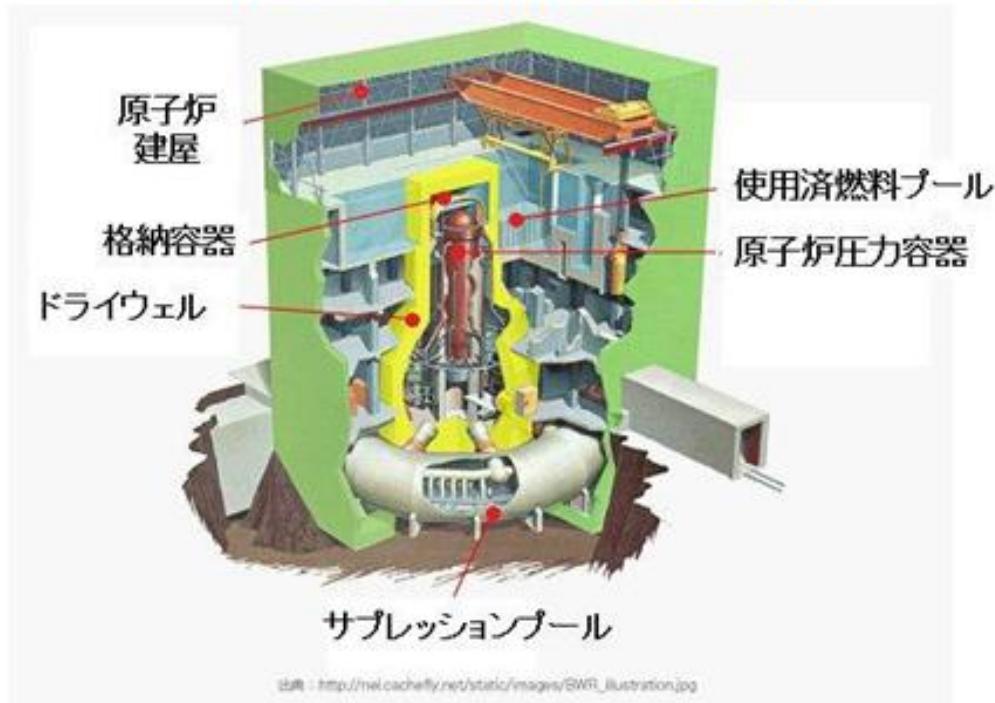

SNW

## 第一福島原子力に何が起こったか 1号機を例に


- 14：46 地震発生によりプラント自動停止
  - 外部電源喪失（鉄塔倒壊及び変電所損傷による）
  - 非常用ディーゼル発電機（DG）起動
  - 正常に非常用復水器（IC）起動
- 15：42 津波襲来
  - DG冷却ポンプ用電動機冠水により停止（10癡通報）  
→DGトリップにより全交流電源喪失（15癡事象）蓄電池冠水使用不可
- 16：36 炉心冷却機能停止（冷却ポンプへの電力供給不能）
  - 炉圧高で安全弁開→炉水位低下
  - 21:23:原子力災害特別措置法：1号機から半径3km以内 警報指示半径10km以内 警戒指示
  - 燃料露出 →燃料破損 →水-Zr反応開始 →水素大量に発生
  - 23時過ぎ 観測内放射性物質濃度高
- 0：49 格納容器圧力異常上昇
  - （原子炉からの蒸気噴出による） →PCVフランジより原子炉建屋に水素漏洩
  - 炉心溶融により高レベル廃液漏洩
- PCVペントの申し出
  - 遠隔操作不可により手動により10：17PCVペント開始
- 15：36 原子炉建屋において水素爆発
- 淡水及び海水炉心注入により炉心の連続的冷却開始



## I号機の安全系はどうなったか

SNW


### 原子炉水位維持の取組み

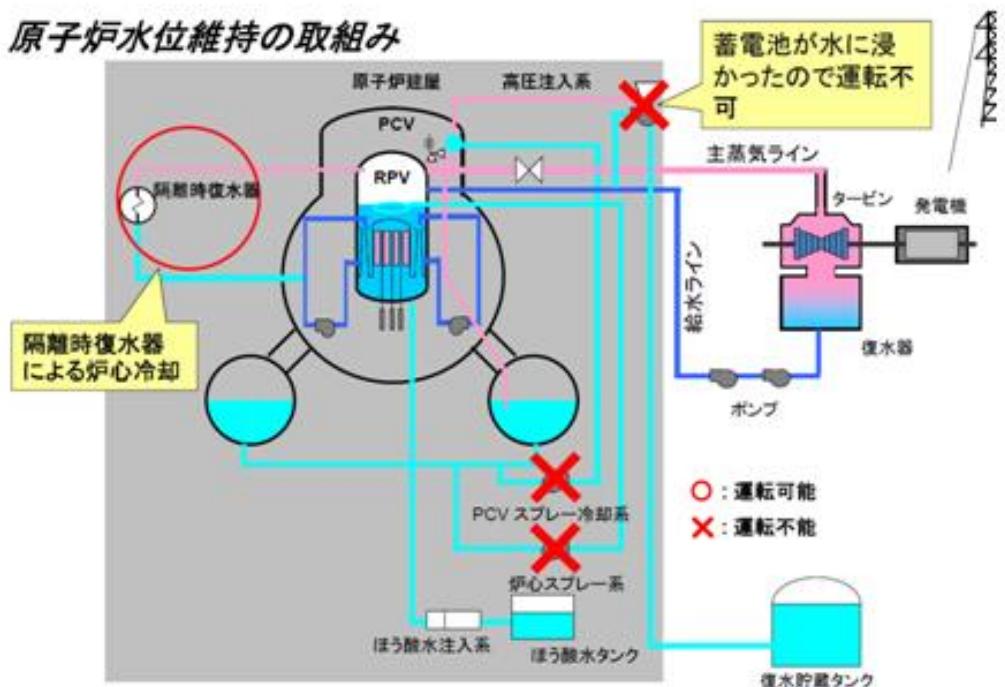

## I号機の安全系はどうなったか

SNW

非常用復水器の冷却能力喪失のため原子炉水位が下がり、  
続いて、炉心が露出

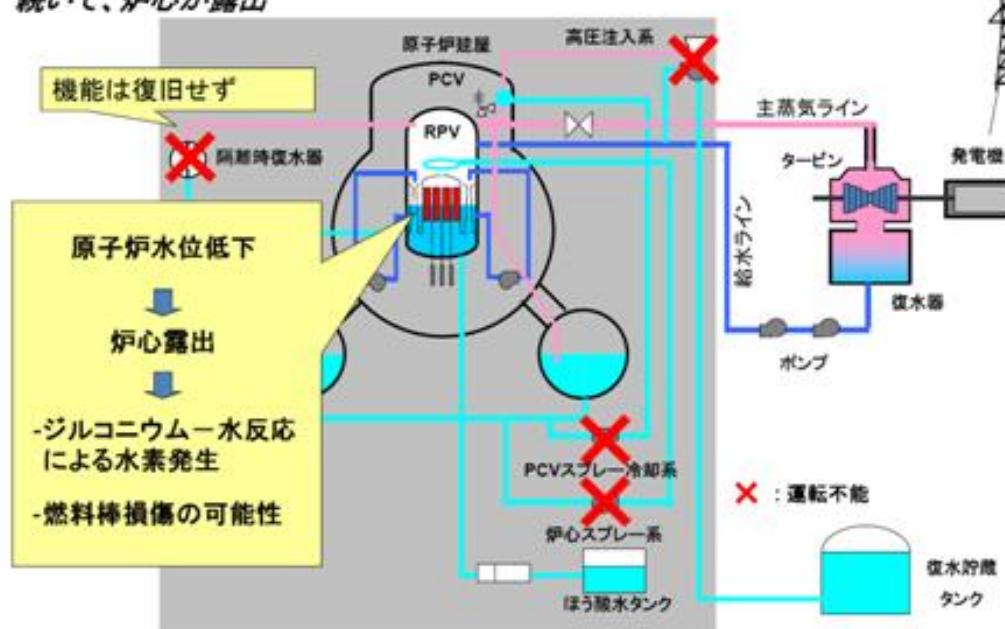




## I号機の水素爆発

SNW

オペレーションフロアで水素爆発

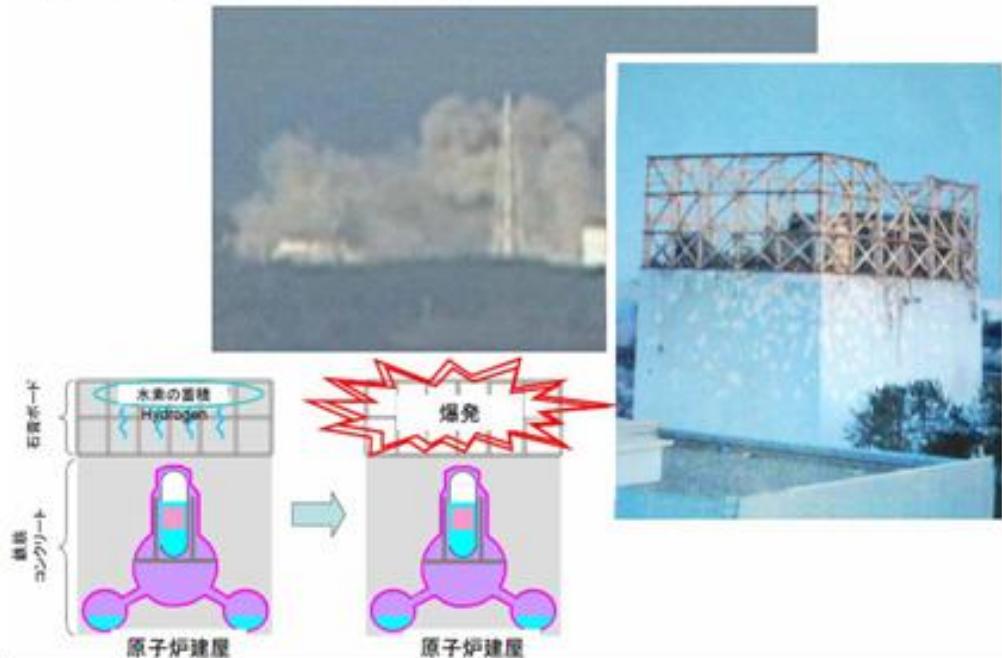

## 原子炉事故は何故起こったか

SNW

- ⌚ 有史以来と想定した津波想定値が甘かった
- ⌚ 全交流電源喪失に対するアクシデント・マネージメント（AM）が十分に検討されていなかった（電源車の接続遅れ）
- ⌚ AMを想定した訓練が不十分であった
- ⌚ 水素爆発を想定した対策が採られていなかった



SNW

# 総ては諸君の双肩に

# 災いを転じて福となす

ご静聴有難うございました



H21年度東北大原子力保全セミナー講義資料（日本原子力学会シニアネットワーク連絡会）



## 講師略歴 益田恭尚(ますた たかひさ)

SNW

- 昭和29年 東京大学工学部機械工学科卒  
(株)東芝入社：国産1号炉向け制御棒・駆動機構、  
東芝の研究用原子炉の設計を担当
- 昭和39年 東芝に原子力発電課発足に伴い  
原子力発電の技術業務に従事
- 昭和41年7月 東芝原子力本部発足 機器技術課長  
敦賀一号以来BWR発電所の技術を担当
- 昭和48年 第一原子力システム部長
- 昭和51年 専門職に転じBWRプラントのトラブル対応  
プラント設計改良業務 ABWR開発等に従事  
**エネルギーってなんだろう出版**
- 平成8年 役員待遇首席技監を最後に東芝退社
- 平成9年 「エネルギー問題に発言する会」立上げ
- 平成13年

H21年度東北大原子力保全セミナー講義資料（日本原子力学会シニアネットワーク連絡会）